

FLUKE®

712

RTD Calibrator

Gebrauchsanweisung

Einführung

Der Fluke RTD Calibrator 712 RTD (in der Folge als "Kalibrator" bezeichnet) ist ein handgehaltenes Meßgerät zum Kalibrieren von RTD-Transmittern (Resistance Temperature Detector, Widerstand-Temperaturmelder). Die meisten impulsgebenden Transmitter sind zur Verwendung mit diesem RTD-Kalibrator geeignet. Sieben verschiedene RTD-Typen können mit Celsius- und Fahrenheiteinheiten gemessen und simuliert werden. Zusätzlich ist die Messung und Simulation von Ohm-Widerstand möglich. Messung und Simulation (Sourcing) können nicht gleichzeitig ausgeführt werden.

Der Kalibrator wird komplett mit einem Flex-Stand™ Ständer, einer installierten 9 V-Alkalibatterie, zwei Sätzen Prüfkabel und dieser Gebrauchsanweisung geliefert.

Falls der Kalibrator beschädigt ist oder bestimmte Teile fehlen, so soll der zuständige Fachhändler unverzüglich informiert werden. Informationen über Zubehör erteilt der Fluke Händler. Informationen zur Bestellung von Zubehör- und Ersatzteilen im Abschnitt "Zubehörteile".

Die nachstehende Tabelle zeigt alle vom Kalibrator unterstützten RTD-Typen unter Angabe ihres Temperaturbereichs, ihrer Auflösung und des für den Test des RTD-Meßgeräts zulässigen Erregerstrompegels. Alle RTD-Typen verwenden IPTS-68-Kurven. Die vollständigen technischen Daten des Kalibrators sind am Ende dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt.

Hinweis

Da Ohmausgangs- und -eingangseinheiten verfügbar sind, können auch andere, nicht unterstützte RTD-Typen mit dem Kalibrator benutzt werden. In diesem Fall werden die nötigen Einstellungswerte nach der Auswahl eines Ohmbereichs manuell berechnet oder mittels einer Tabelle bestimmt.

Unterstützte RTD-Typen

RTD-Typ	Temperaturbereich und Auflösung		Zulässiger Erregerstrom (Hinweis 1)
	°C	°F	mA
Ni 120	-80,0 bis 260,0	-112,0 bis 500,0	0,15 bis 2,00
Pt 100 385	-200,0 bis 800,0	-328,0 bis 1472,0	0,15 bis 2,00
Pt 200 385	-200,0 bis 630,0	-328,0 bis 1166,0	0,15 bis 2,00
Pt 500 385	-200,0 bis 630,0	-328,0 bis 1166,0	0,05 bis 0,80
Pt 1000 385	-200,0 bis 630,0	-328,0 bis 1166,0	0,05 bis 0,40
Pt 100 392	-200,0 bis 630,0	-328,0 bis 1166,0	0,15 bis 2,00
Pt 100 JIS	-200,0 bis 630,0	-328,0 bis 1166,0	0,15 bis 2,00
	Bereich und Auflösung für Ohm Simulation und Messung		
R (Hinweis 2)	15,0 Ω bis 400,0 Ω		0,15 bis 2,00
R	400,0 Ω bis 1500,0 Ω		0,05 bis 0,80
R	1500,0 Ω bis 3200,0 Ω		0,05 bis 0,40
<p><i>Hinweis 1: Die Angaben in dieser Spalte beziehen sich nur auf die Betriebsart Simulation. Die Werte geben den zulässigen Erregerstrompegel eines Ohmmeters oder eines RTD-Meßgeräts an, das an den Kalibrator angeschlossen ist.</i></p> <p><i>Hinweis 2: Der Buchstabe R steht für "Widerstand" und ist keine Bezeichnung für einen RTD-Typ. Der Widerstandswert wird auf dieselbe Weise eingestellt wie der RTD-Typ.</i></p>			

Sicherheitsinformationen








Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlägen und Verletzungen:

- **Niemals mehr als 30 V zwischen den zwei Anschlüssen oder zwischen einem Anschluß und Masse anlegen.**
- **Darauf achten, daß der Batteriedeckel vor Inbetriebnahme des Kalibrators geschlossen und verriegelt wird.**
- **Die Prüfkabel müssen vor dem Öffnen des Batteriedeckels entfernt werden.**
- **Der Kalibrator darf nicht benutzt werden, falls er beschädigt ist.**
- **Den Kalibrator nicht betreiben, wenn die Luft Staub, Dämpfe oder explosive Gase enthält.**

Zur Wartung des Kalibrators stets nur die angegebenen Ersatzteile verwenden.

Internationale Symbole

Symbol	Bedeutung
	Erdung
	Sicherung
	Batterie
	Informationen zu dieser Funktion sind in diesen Gebrauchsanweisungen zu finden.
	Doppelt isoliert
	Übereinstimmung mit den zutreffenden Richtlinien der Canadian Standards Association.
	Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Union.

Kontaktaufnahme mit Fluke

Zubehörbestellung, Unterstützung zum Betrieb des Instruments oder Auskünfte über die Adresse des nächstgelegenen Fluke Händlers oder Service Centers unter folgenden Rufnummern:

In den U.S.A. und Kanada: +1-800-443-5853

In Europa: +31-402-678-200

In anderen Ländern: +1-425-356-5500

Anschrift:

Fluke Corporation
P.O. Box 9090,
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186,
5602 BD Eindhoven
Niederlande


World Wide Web Adresse: www.fluke.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE & HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Die Garantie für dieses Fluke-Produkt deckt Material- und Ausführungsdefekte für die Dauer von drei Jahren vom Kaufdatum ab. Von dieser Garantie nicht abgedeckt sind Sicherungen, nichtaufladbare Batterien und Schäden, die durch äußere Einwirkungen, eigenes Verschulden, Mißbrauch, abnormale Betriebsbedingungen oder nicht-vorschriftsgemäße Bedienung entstanden sind. Die Wiederverkäufer sind nicht ermächtigt, die beschränkte Garantie im Namen von Fluke auf irgendeine Art zu erweitern. Um während der Garantiedauer Garantieleistungen zu beziehen, muß das defekte Gerät zusammen mit einer Problembeschreibung zum nächsten Fluke-Servicezentrum gesendet werden. DIESE GARANTIE IST DER EINZIGE UND ALLEINIGE ANSPRUCH DES ERWERBERS. ES SIND KEINE ANDEREN GARANTIE, AUSGEDRÜCKT ODER STILLSCHWEIGEND ANGENOMMEN - WIE ZUM BEISPIEL DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK - ENHALTEN. FLUKE IST NICHT HAFTBAR FÜR JEDLICHE ART VON BESONDEREN, INDIRECTEN UND UNBEABSICHTIGTEN SCHÄDEN ODER VERLUSTEN SOWIE FOLGESCHÄDEN ODER -VERLUSTEN, UNABHÄNGIG DAVON, WIE DIESE ENTSTANDEN SIND. Da einige Länder oder Bundesstaaten den Ausschluß oder die Eingrenzung der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungs- oder Schadenersatzpflicht nicht zulassen, ist es möglich, daß diese Haftungsbeschränkung keine Gültigkeit hat.

Erste Schritte zur Inbetriebnahme des Kalibrators

Zum Ein- und Ausschalten des Kalibrators die grüne Drucktaste © drücken. Die Drucktaste INPUT/OUTPUT drücken, um die Betriebsart INPUT (Messung) oder OUTPUT (Simulation) zu wählen.

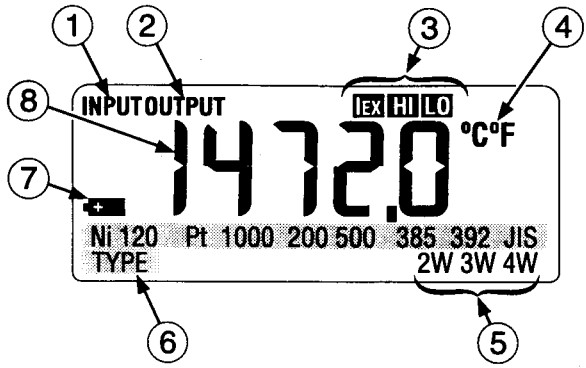

Elemente der Anzeige

Element	Bedeutung
① INPUT	EINGANG. Leuchtet bei der Messung eines RTDs bzw. bei der Widerstandsmessung.
② OUTPUT	AUSGANG. Leuchtet bei der Simulation eines RTDs bzw. bei der Widerstandssimulation.
③ IEx HI LO	IEx LO Zu niedriger Erregerstrompegel vom getesteten Meßgerät während einer RTD- bzw. Ohmsimulation. Unspezifischer Kalibratorausgang. IEx HI Zu hoher Erregerstrompegel vom getesteten Meßgerät während einer RTD- bzw. Ohmsimulation. Unspezifischer Kalibratorausgang.
④ °C, °F	Wenn ein RTD-Typ ausgewählt wird, leuchtet eine dieser Anzeigen, um die ausgewählte Temperaturskala anzugeben.

kg03f.eps

Elemente der Anzeige (Forts.)

Element	Bedeutung
⑤ 2W, 3W, 4W	Bei einer RTD-Messung leuchtet eine dieser Anzeigen, um eine Zweidraht-, Dreidraht- oder Vierdraht-Konfiguration anzugeben. Diese Anzeigen werden bei der RTD- oder Widerstandssimulation (Ausgang) nicht benutzt.
⑥ TYPE	Diese Anzeige gibt in Kombination mit einer der RTD-Typ-Anzeigen den ausgewählten RTD-Typ an (z.B. Ni 120).
⑦	Leuchtet bei niedrigem Batteriestand.
⑧ Ziffern	Zeigt den gemessenen oder simulierten Wert in Grad oder Ohm an. Wenn OL erscheint, ist der Wert außer Bereich.

Druckknopffunktionen

Druckknopf	Funktion
	Wählt einen RTD-Typ aus. Bei der Wahl des Typs R (Ohm) erscheinen Ohm- statt Gradeinheiten in der Anzeige.
	Schaltet zwischen den Temperaturskalen Celsius und Fahrenheit um.
	Wählt die Betriebsarten INPUT (Messung) oder OUTPUT (Simulation) aus.
2W 3W 4W 	In der Betriebsart Simulation: Die Taste erhöht oder verringert den Wert schrittweise um 50° bzw. 50 Ω. In der Betriebsart Messung: Die Tasten oder wählen eine 2-Draht-, 3-Draht- bzw. 4-Draht-Konfiguration aus. Die entsprechende Angabe 2W, 3W oder 4W erscheint in der Anzeige.
	Schaltet schrittweise 0,1° bzw. 0,1 Ω hinauf oder hinunter. Taste gedrückt halten, um den Durchlauf zu beschleunigen.

RTD-Simulation


So wird ein RTD simuliert:

1. Die Taste **Ⓞ** drücken, um die Stromversorgung einzuschalten.
2. Befindet sich der Kalibrator in der Betriebsart Input (INPUT in der Anzeige), einmal die Taste INPUT/OUTPUT drücken. Sicherstellen, daß die Anzeige nun OUTPUT angibt.
3. Die Taste **RTD** drücken, um den gewünschten RTD-Typ auszuwählen.
4. Die Prüfkabel an den Anschlüssen des RTD-Meßgeräts wie gezeigt anschließen. Nur die beiden mittleren Ausgänge benutzen (Beschriftung: 2W 3W 4W OUTPUT).

Hinweise

Wenn der Kalibrator an ein Ohmmeter oder RTD-Meßgerät mit automatischer Bereichswahl (Auto-Ranging-Funktion) angeschlossen wird, muß der Bereich gesperrt werden. Dazu wird ein Bereich ausgewählt, der dem zulässigen Erregerstrombereich entspricht. Siehe hierzu die erste Tabelle, Unterstützte RTD-Typen.


Bei der RTD-Simulation für einen Impuls-Transmitter muß gewartet werden, bis sich der Ausgang stabilisiert. Dies kann bis zu 10 Sekunden dauern.

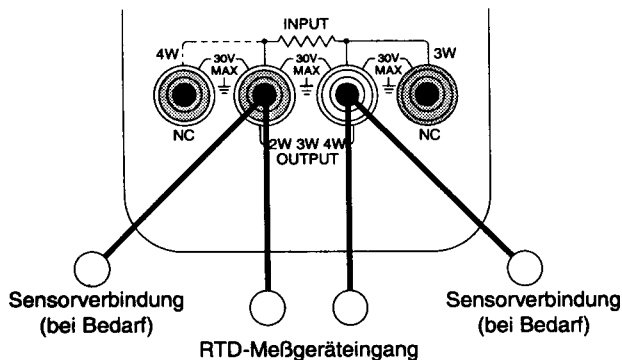

RTD-Messung

So wird ein RTD gemessen:

1. Die Taste **Ⓞ** drücken, um die Stromversorgung einzuschalten.
2. Befindet sich der Kalibrator in der Betriebsart Simulation (OUTPUT in der Anzeige), einmal die Taste INPUT/OUTPUT drücken. Sicherstellen, daß die Anzeige nun INPUT angibt.
3. Die Taste **RTD** drücken, um den gewünschten RTD-Typ auszuwählen.
4. Die Taste **▲** oder **▼** drücken, um eine Zweidraht-, Dreidraht- oder Vierdraht-RTD-Eingangskonfiguration auszuwählen. Überprüfen, ob die Anzeige 2W, 3W oder 4W zeigt und damit die korrekte Einstellung für die Konfiguration angibt.
5. Die Prüfkabel am RTD wie nachstehend gezeigt anschließen. Entsprechend der in der Anzeige gezeigten Einstellung (2W, 3W oder 4W) zwei, drei oder vier Eingänge benutzen.

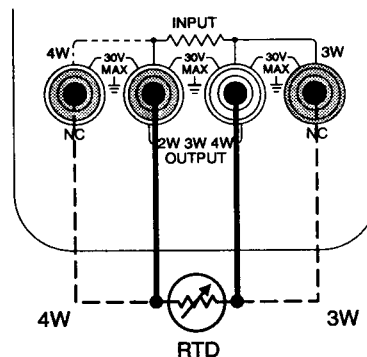

Wartung

Für Wartungsverfahren, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht beschrieben werden, oder wenn eine Reparatur des Kalibrators erforderlich ist, bitte ein Fluke Service Center verständigen.

Bei Störungen

- Die Batterie und die Prüfkabel überprüfen. Ersetzen, falls erforderlich.
- Anhand dieser Gebrauchsanweisung überprüfen, ob der Kalibrator korrekt benutzt wird.

Sollte der Kalibrator repariert werden müssen, ein Fluke Service Center verständigen. Innerhalb der Garantiezeit kommen die Garantiebedingungen zur Anwendung. Nach Ablauf der Garantiezeit wird der Kalibrator nach festen Kostensätzen repariert und zurückgesandt. Nähere Informationen und Kostenauskünfte sind vom Fluke Service Center erhältlich.

Reinigung


Das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem in Reinigungsmittel getränktem feuchten Tuch abwischen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden.

Kalibrierung

Den Kalibrator einmal jährlich kalibrieren, um sicherzustellen, daß er spezifikationsgemäß arbeitet. Ein Kalibrierungshandbuch ist erhältlich (Teilenummer 686540). Rufnummer für Bestellungen in U.S.A. und Kanada: 1-800-526-4731. In anderen Ländern bitte ein Fluke Service Center verständigen.

Ersetzen der Batterie

Wenn das Symbol  in der Anzeige erscheint, muß die Batterie durch eine 9 V-Alkalibatterie ersetzt werden.

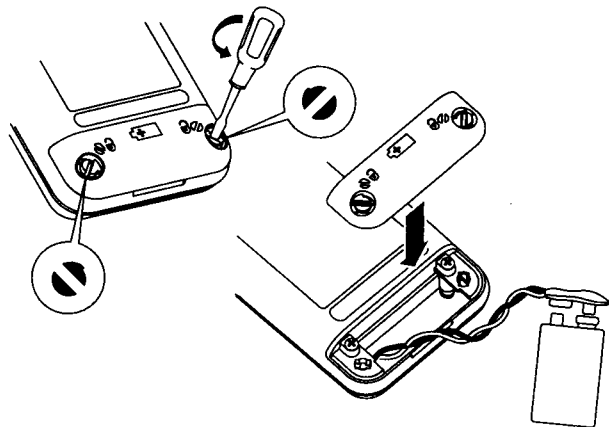

Ersetzen der Sicherung


⚠ Warnung

Um Verletzungen oder eine Beschädigung des Kalibrators zu vermeiden, nur eine 0,125 A 250 V flinke Sicherung, Marke Littelfuse® 2AG, benutzen.

Um festzustellen, ob die Sicherung F1 durchgebrannt ist, den Kalibrator in die Betriebsart Simulation schalten (OUTPUT auf der Anzeige) und auf korrekten Widerstand an den OUTPUT-Buchsen des Kalibrators prüfen. Wird eine Unterbrechung oder eine sehr hohe Impedanz angezeigt, ist die Sicherung F1 wahrscheinlich durchgebrannt.

Das Ersetzen der Sicherung erfolgt auf diese Weise:


1. Die Prüfkabel abnehmen und den Kalibrator ausschalten.
2. Den Batteriedeckel entfernen.
3. Die drei Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuseunterteil entfernen und das Gehäuse umdrehen.
4. Das Gehäuseoberteil vorsichtig an dem Gehäuseende heben, das den Eingang/Ausgang-Buchsen am nächsten liegt, bis der Deckel aus dem Gehäuseunterteil austrastet.
5. Die Sicherung mit einer 0,125 A 250 V flinken Sicherung, Modell Littelfuse® 2AG, ersetzen.
6. Gehäuseunterteil und Gehäuseoberteil wieder zusammenstecken und einrasten. Darauf achten, daß die Gehäusedichtung richtig sitzt. Die drei Schrauben wieder einbauen.
7. Den Batteriedeckel wieder anbringen.

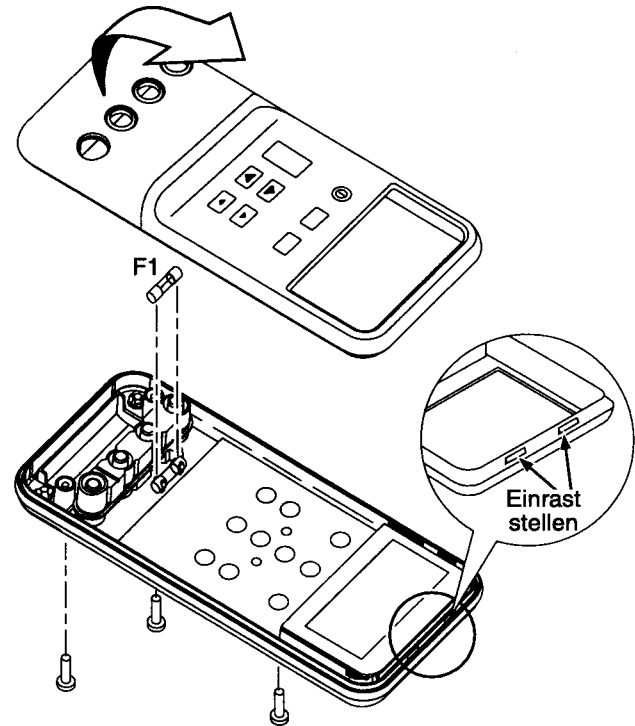

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile

Teil	Beschreibung	Teilnr./ Modell- nr.	Stück- zahl
BT1	9 V-Batterie, ANSI/NEDA 1604A oder IEC 6LR61	614487	1
CG81Y	Ständer, gelb	CG81Y	1
⚠ F1	Sicherung, 125 mA, 250 V flink	686527	1
MP85	Gehäuseoberteil	620192	1
MP86	Gehäuseunterteil	620168	1
H2, 3, 4	Gehäuseschraube	832246	3
MP89, 90	Rutschfester Gehäusefuß	824466	2
MP8	O-Ring für Eingang/Ausganganschluß	831933	1
MP92	Batteriedeckel	619947	1
H5, 6	Batteriedeckelschrauben	948609	2
S1	Tastenblock	687084	1
-	712 Gebrauchsanweisung	650280	1
-	Prüfkabel, rot	688051	2
-	Prüfkabel, schwarz	688066	2
-	Handbuch "71X Series Calibration Manual" (nur in englischer Sprache)	686540	Option

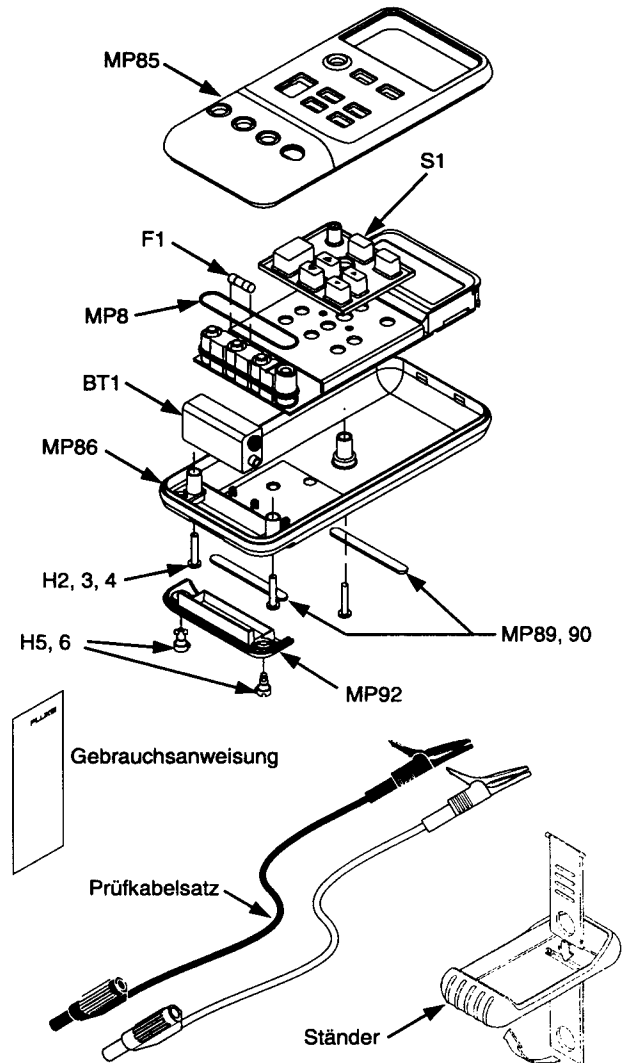

Technische Daten

Die technischen Daten gelten für einen Zeitraum von einem Jahr nach der Kalibrierung bei Umgebungstemperaturen zwischen +18 °C bis +28 °C, falls nicht anders angegeben.

RTD- und Ohmsimulation

Ohmbereich	Erregerstrom vom Meßgerät	Genauigkeit, $\pm \Omega$
15 Ω bis 400 Ω	0,15 mA bis 0,5 mA	0,15
15 Ω bis 400 Ω	0,5 mA bis 2 mA	0,1
400 Ω bis 1,5 k Ω	0,05 mA bis 0,8 mA	0,5
1,5 k Ω bis 3,2 k Ω	0,05 mA bis 0,4 mA	1

Eingangsspannung Spitze: 30 V

RTD- und Ohmmessung

Ohmbereich	Genauigkeit, Vierdraht $\pm \Omega$
15 Ω bis 400 Ω	0,1
400 Ω bis 1,5 k Ω	0,5
1,5 k Ω bis 3,2 k Ω	1

Eingangsspannung Spitze: 30 V
Erregerstrom von 712: 0,3 mA

Allgemeine Technische Daten

Auflösung: RTD: 0,1 °C. Ohm: 0,1 Ω

Maximale Spannung zwischen einer Buchse und Erde oder zwischen zwei Buchsen: 30 V

Lagertemperatur: -40 °C bis 60 °C

Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C

Betriebshöhe: 3000 m max.

Temperaturkoeffizient: 0,005% des Ohmbereichs pro °C in den Temperaturbereichen von -10 °C bis 18 °C und von 28 °C bis 55 °C. Die Ohmbereiche sind 400 Ω , 1,5 k Ω und 3,2 k Ω .

Relative Luftfeuchtigkeit: 95% bis 30 °C, 75% bis 40 °C, 45% bis 50 °C, 35% bis 55 °C

Vibration: 2 g zufallsgeneriert, 5 Hz bis 500 Hz

Stoß und Erschütterung: Fallprüfung 1 m Höhe

Sicherheit: Übereinstimmungszertifikat für CAN/CSA C22.2 No. 1010.1:1992. Übereinstimmung mit ANSI/ISA S82.01-1994.

Stromversorgung: Eine 9 V-Batterie (ANSI/NEDA 1604A oder IEC 6LR61)

Abmessungen: 32 mm H x 87 mm B x 187 mm L

Mit Ständer und Flex-Stand: 52 mm H x 98 mm B x 201 mm L

Gewicht: 337 g

Mit Ständer und Flex-Stand: 587 g